



Pohled severní

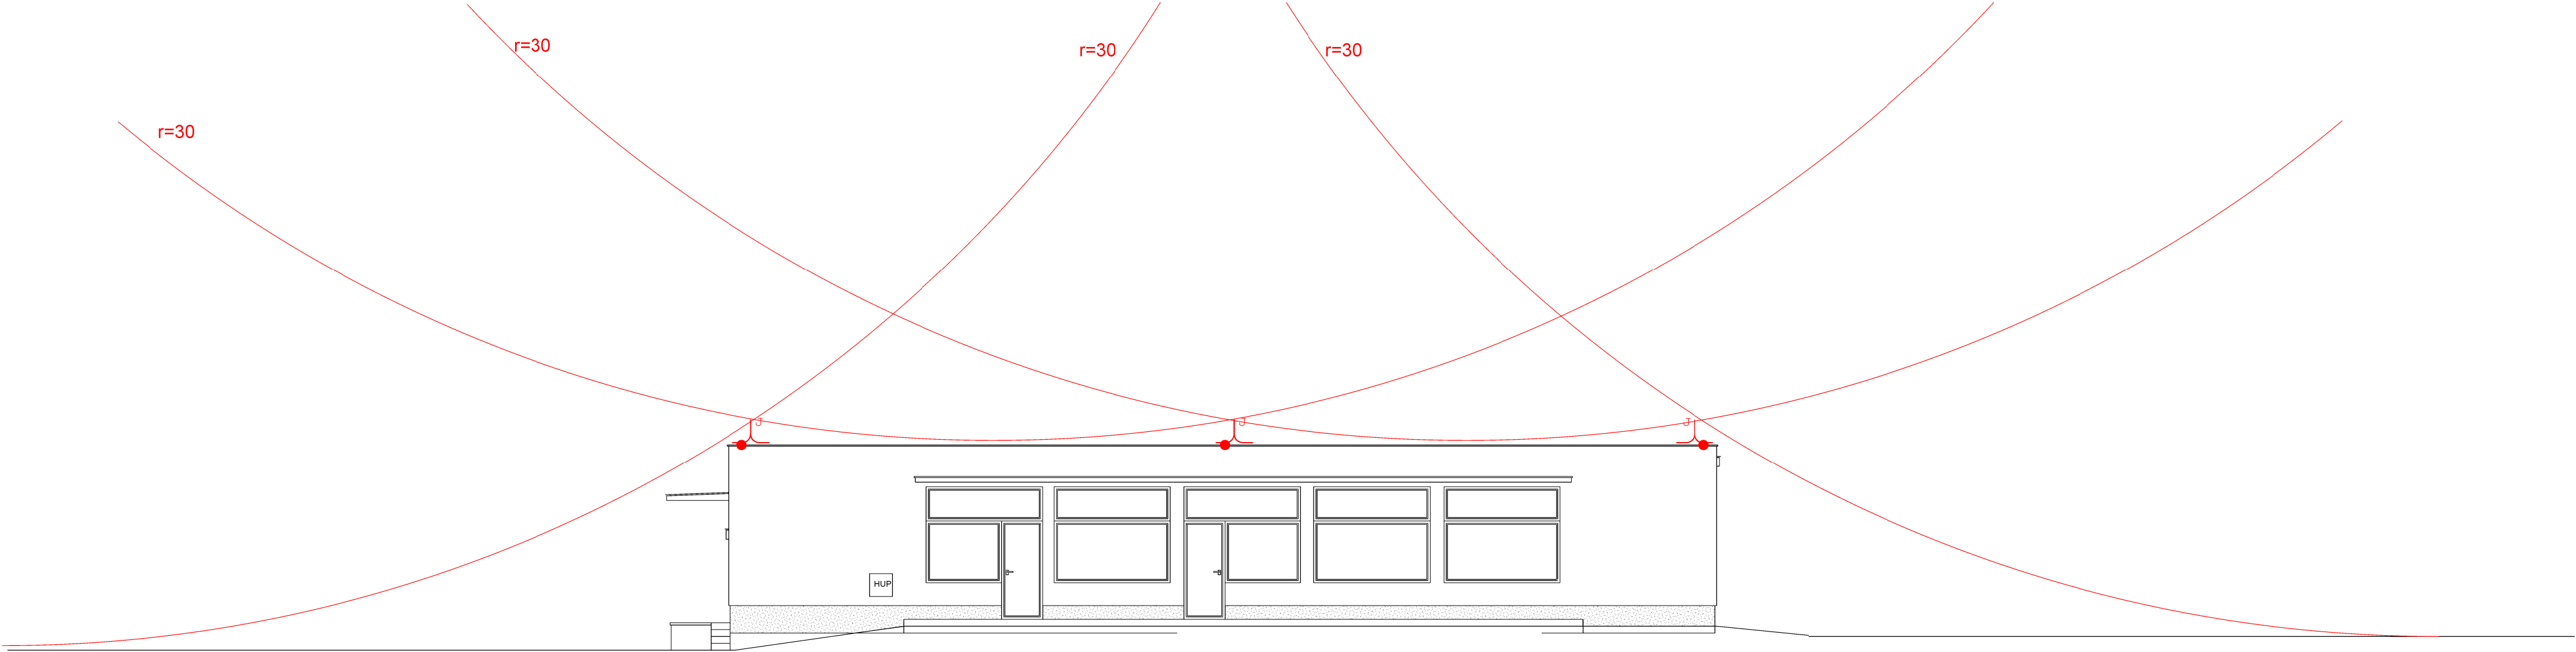

Pohled západní

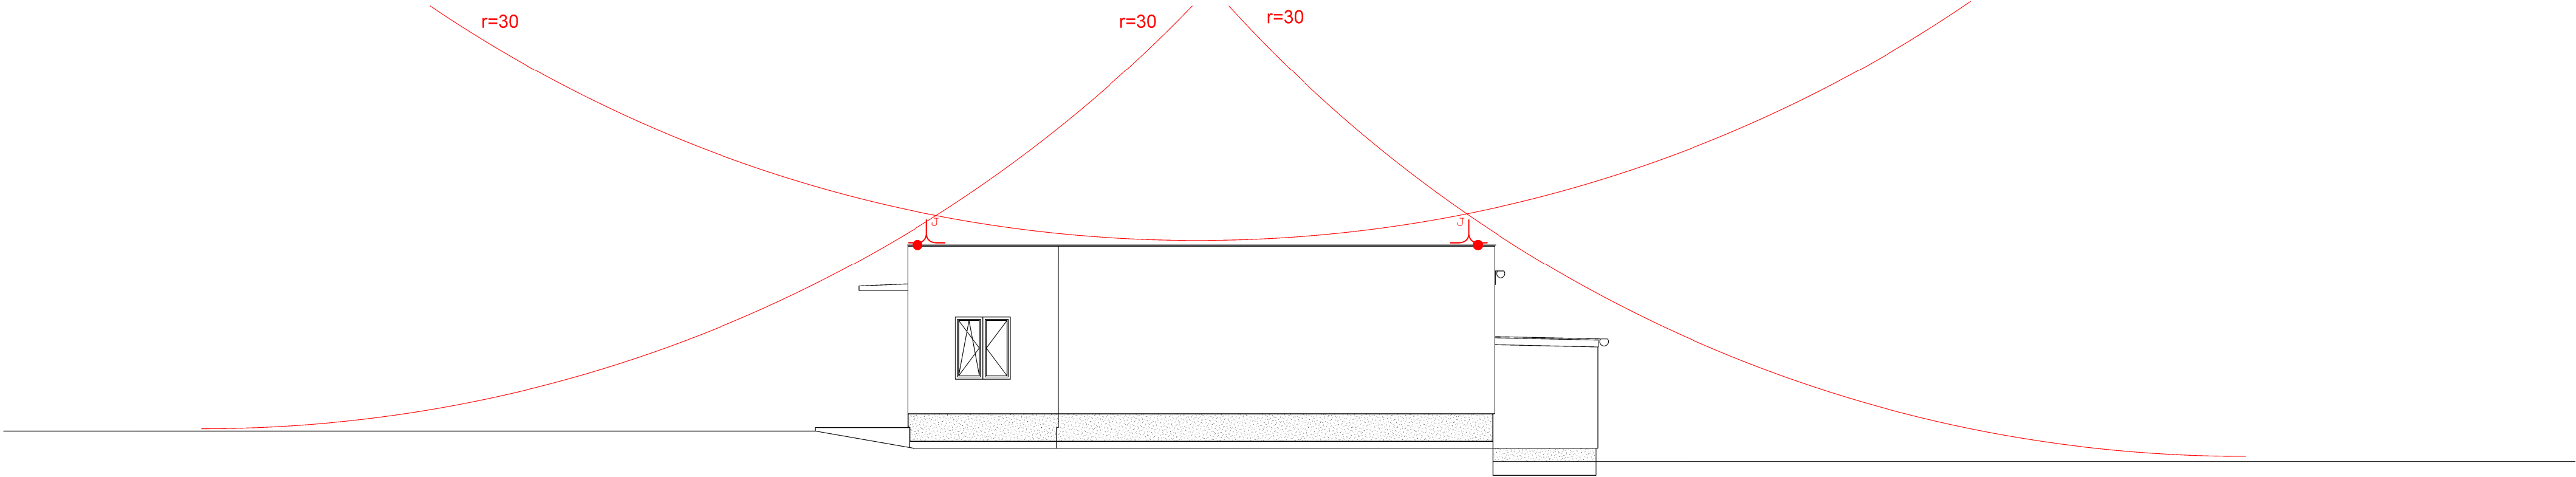

Grafický rozbor úderu blesku :

Byla použita metoda valící se koule, pro ověření konstrukce hromosvodné soustavy. Provádí se převalením bleskové koule (kruhového oblouku), přes vyšetřovaný objekt. V místech kde se koule dotkne vyšetřovaného objektu je vysoká pravděpodobnost úderu blesku. V těchto místech je nutné instalovat jmače blesku. Poloměr koule se určuje zařazením do třídy ochrany - v tomto případě se jedná o třídu ochrany LSP III. (r=45m). Pod kružnicí se nachází ochranný prostor hromosvodné soustavy ZBO, ve kterém by nemělo dojít k přímému ohrožení bleskem.

		místo : k.ú. Liblice st.p. 204	
projektant : Horák Jaromír	název : Prodejna a fit centrum - č.p. 152		
	obsah : hromosvodná soustava - valící se koule		
	investor : Obec Liblice č.p. 57, 277 32 Liblice		
formát : 6x4	č.z. 24/2017	část : 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ HROMOSVODŮ	
	m : 1:100	č.v. D.1.4.b-b	datum : 9/2017